

1. lépés

Vésse ki a hibás területet amíg ép betont nem ér.

2. lépés

Távolítson el minden laza anyagot a vésetből és annak környékéről, majd árássa el a kezelendő területet vízzel. Hagyja a betont telítődni és az eztán maradt vizet távolítsa el a felületről.

3. lépés

Alkalmazzon egy réteg Xypex Concentrate bevonatot ún. tapadóhídként a hézagban mintegy 0,8 kg/m²-es anyagmennyiséggel.

4. lépés

Amíg ez a tapadóhíd bevonat még nem kötött meg, töltsse ki teljesen a vésetet betonjavító habarccsal. Nagy felületű tömítés esetén kiegészítő ragasztóanyag használata javasolt.

5. lépés

Hagyja a tömítőanyagot megkötni, szükség esetén még nedvesítse a felületét, majd vigyen fel egy réteg Xypex Concentrate bevonatot 0,8 kg/m² mennyiségben a javított területre.

6. lépés

Az utókezelés rendszeres vizes permetezéssel történjen a javítást követő két napon át, vagy váltsa ki ezt Xypex Gamma Cure alkalmazásával, melyet a befejező Concentrate bevonat megkötése után közvetlenül kell a felületre permetezni.

1. lépés

Vesse ki a hibás területet amíg ép betont nem ér.

2. lépés

Távolítson el minden laza anyagot a vésetből és annak környékéről, majd áraszsa el a kezelendő rész száraz területeit is vízzel. Hagyja a betont telítődni és az eztán maradt vizet távolítsa el a felületről.

3. lépés

A vízfolyás megállítására a vésetet rögtön az összegyűlt víz eltávolítását követően tapassza be Patch'n Plug-gal. A tömítőanyag keverési aránya 1 rész tiszta víz és 3,5 rész Patch'n Plug por legyen. Nagy hézagoknál először kézzel dörzsöljön Patch'n Plug port a felületre, ez a tömítőanyag „záródását” fogja elősegíteni. Nagy felületű tapasztás esetén szükséges lehet további adalékanyag hozzáadása a Patch'n Plug-hoz, az adalékanyag szemcsemérete és mennyisége kérdésében a termékadatlap iránymutatásai szerint járjon el. Ahol megnövelt tapadás szükséges, használjon megfelelő ragasztóanyagot.

4. lépés

Miután a tömítés megkötött, alkalmazzon egy réteg Xypex Concentrate bevonatot a javított területen, mintegy 0,8 kg/m²-es anyagmennyiséggel.

5. lépés

Az utókezelés rendszeres vizes permetezéssel történjen a javítást követő két napon át, vagy váltsa ki ezt Xypex Gamma Cure alkalmazásával, melyet a befejező Concentrate bevonat megkötése után közvetlenül kell a felületre permetezni.